



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE INFÉRIEURE EN 2x3 OU 2x4 COUPÉE DE MOINS DE LA MOITIÉ. SI COUPÉ DE PLUS DE LA MOITIÉ, VOIR DÉTAIL RTF-012-20

SITUATION AVANT RÉPARATION

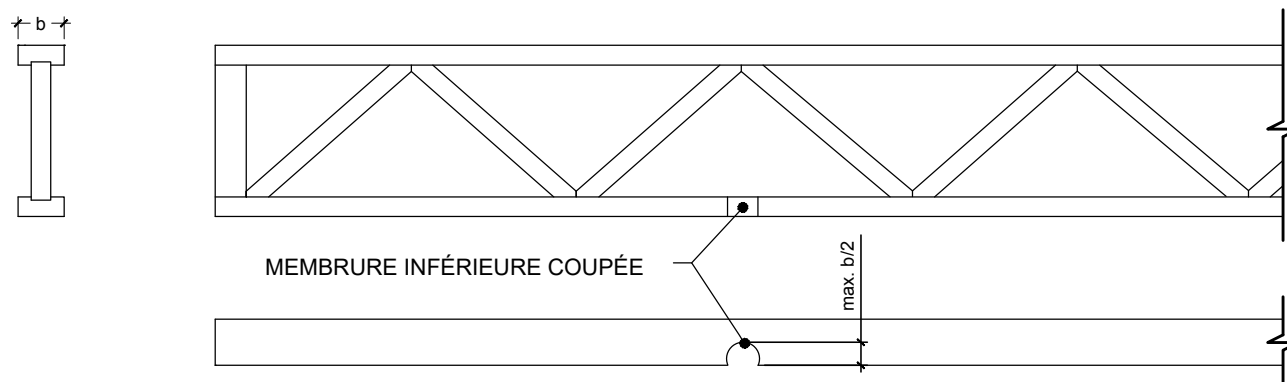

SITUATION APRÈS RÉPARATION

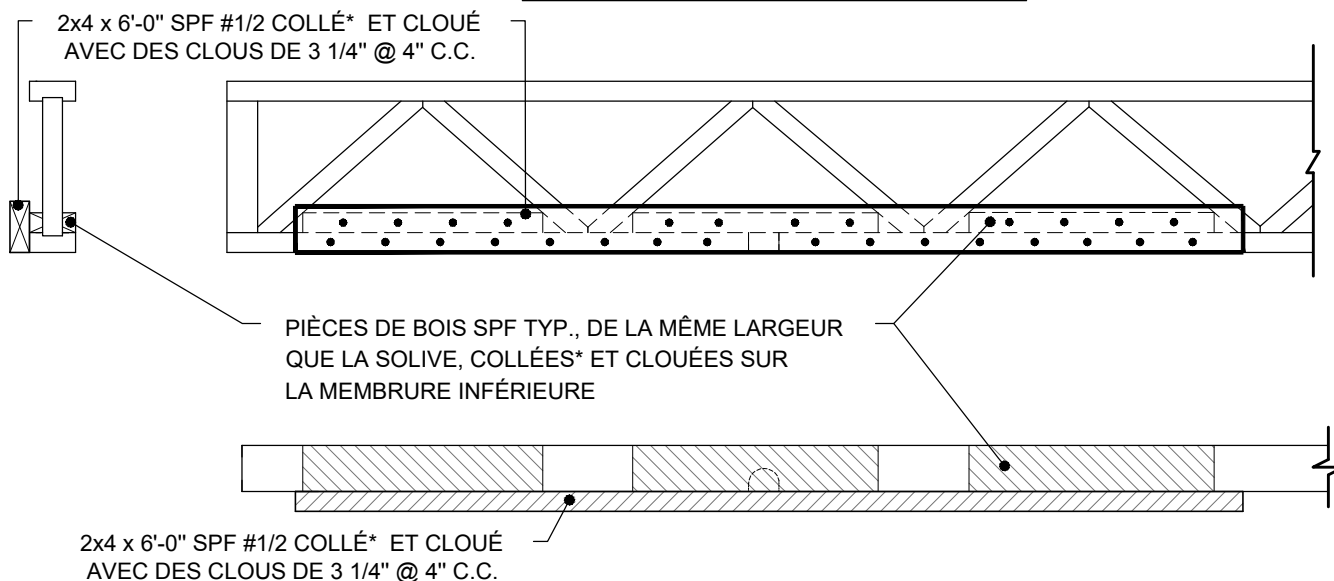

Grade de bois de la semelle à réparer	Grade de bois de la/les pièces de bois à ajouter
Triforce G-14 (SPF #1 / #2)	SPF #1 / #2
Triforce G-15 (MSR SPF 1650fb-1.5E)	SPF #1 / #2
Triforce G-18 (MSR SPF 2100fb-1.8E)	MSR SPF 1650fb-1.5E
Triforce G-20 (MSR SPF 2400fb-2.0E)	MSR SPF 1650fb-1.5E

*COLLE PL PREMIUM

RTF-014-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous réferez au manufacturier Lepage pour connaître les recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

