



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE SUPÉRIEURE EN 2x4 COUPÉE DE MOINS DE LA MOITIÉ, (PANNEAU OSB NON-COUPÉ), AVEC TUYAU.

SITUATION AVANT RÉPARATION

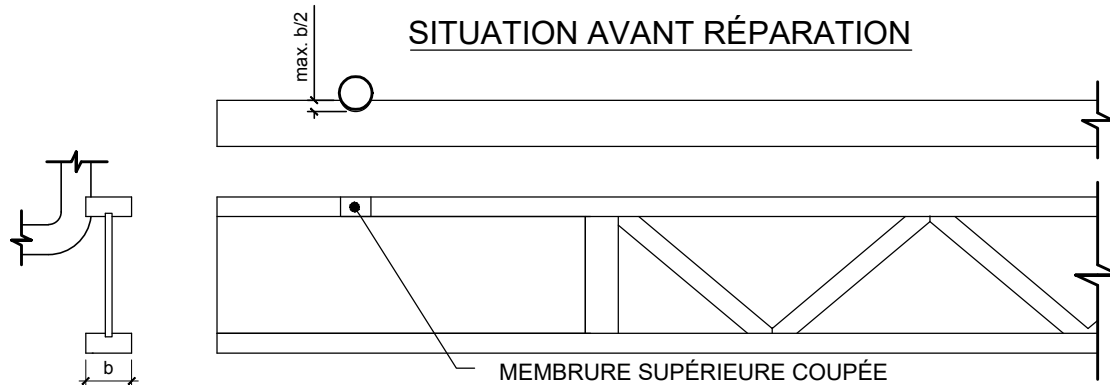

SITUATION APRÈS RÉPARATION

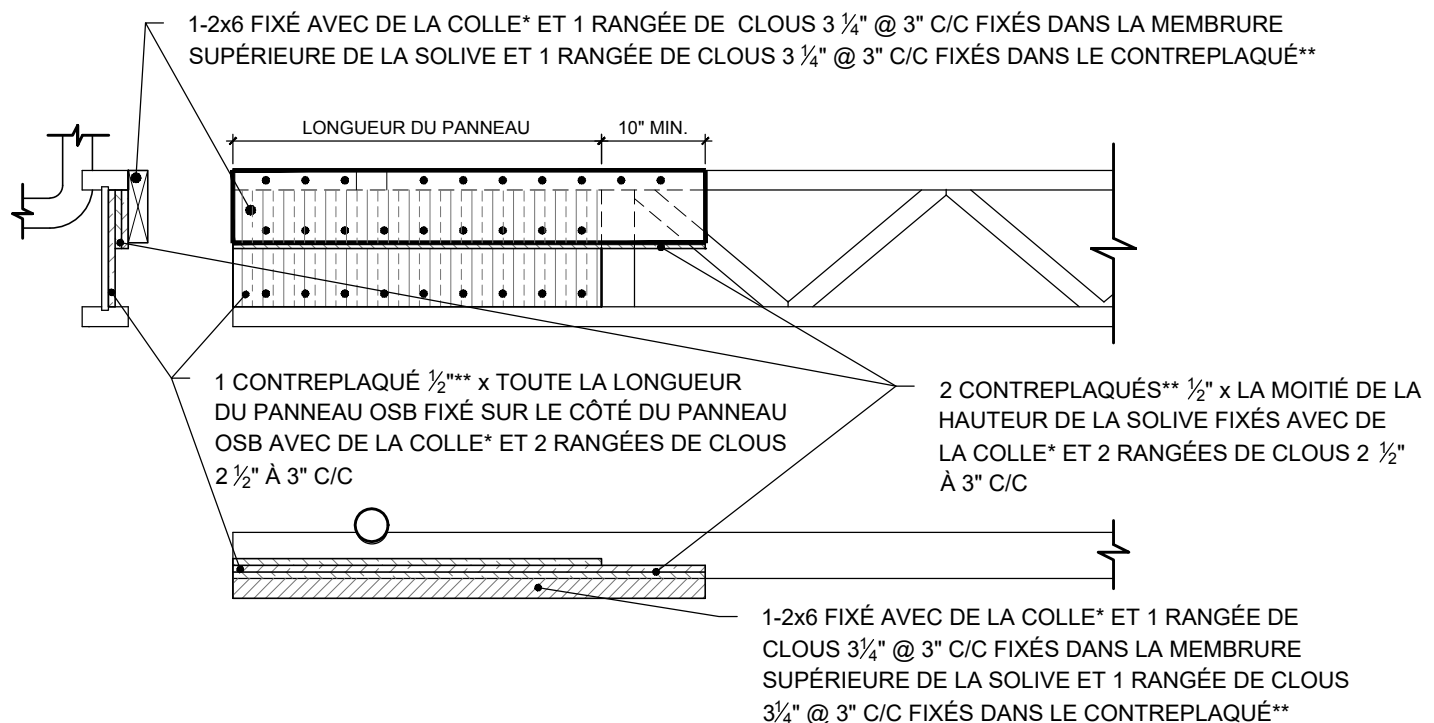

*COLLE PL PREMIUM

** Contreplaqué (CSP) $1\frac{5}{32}"$ ou meilleur

RTF-009-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous réferez au manufacturier Lepage pour connaître les recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

