



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE SUPÉRIEURE ENCOCHÉE DE MOINS DE LA MOITIÉ DE SA LARGEUR, ET UNE DIAGONALE COUPÉE, AVEC TUYAU.

SITUATION AVANT RÉPARATION

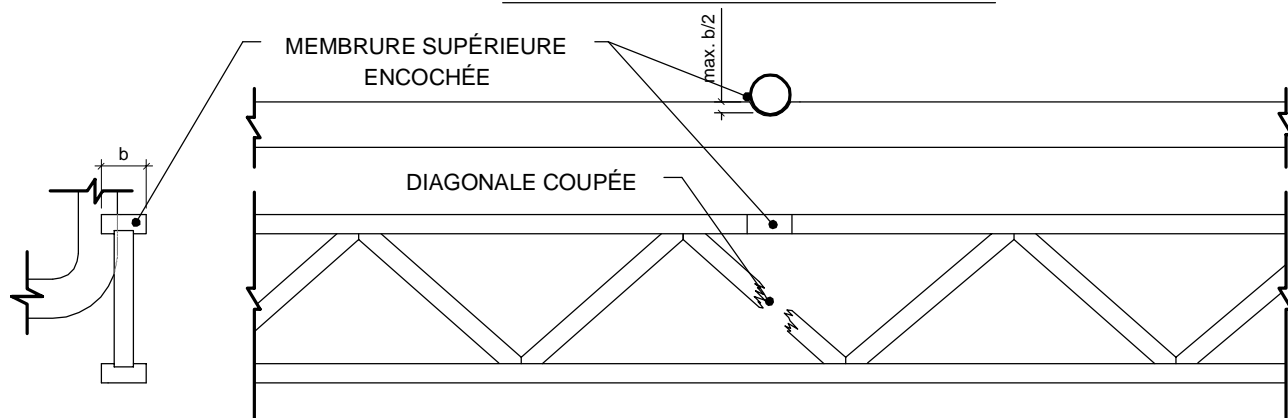

SITUATION APRÈS RÉPARATION

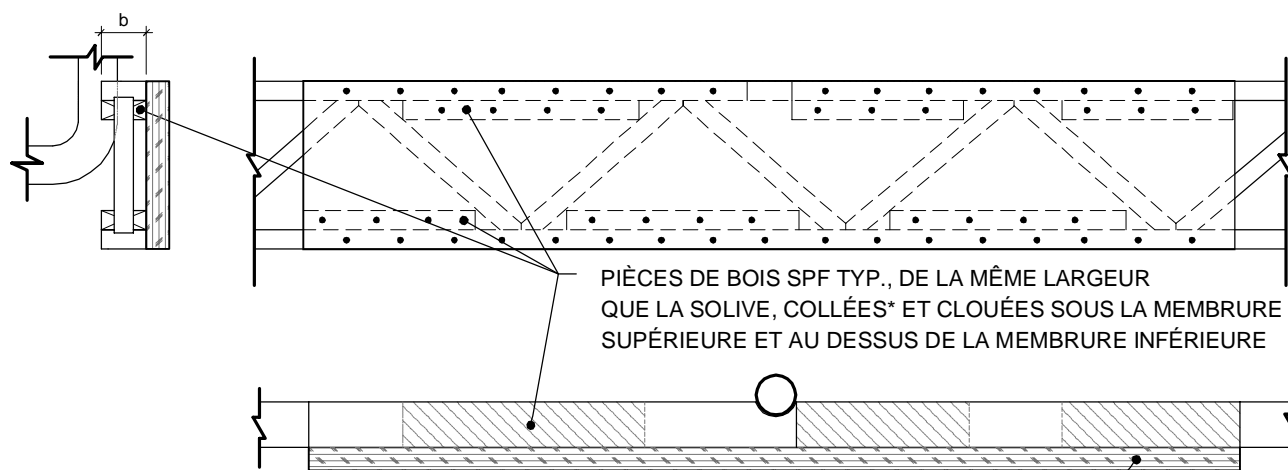

POUTRE LVL MINIMUM 2850fb-1.55E DE 1 3/4" x LA HAUTEUR DE LA SOLIVE x 6'-0"
COLLÉE* ET CLOUÉE AVEC DES CLOUS DE 3 1/4" @ 4" C.C.

*COLLE PL PREMIUM

IMPORTANT: LA COUCHE DE PROTECTION (CIRE) QUI EST À LA SURFACE DU LVL DOIT ÊTRE ENLEVÉE PAR SABLAGE VIS-À-VIS LES SURFACES QUI SERONT EN CONTACT AVEC LA SOLIVE ET LES AUTRES PIÈCES DE BOIS AJOUTÉES.

RTF-018-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée sur ce détail, communiquez avec le fabricant aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous référez au fabricant Lepage pour connaître les recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de durcissement spécifié par le fabricant de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

