



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE INFÉRIEURE EN 2x3 OU 2x4 COUPÉE DE PLUS DE LA MOITIÉ, AVEC TUYAU.

SITUATION AVANT RÉPARATION

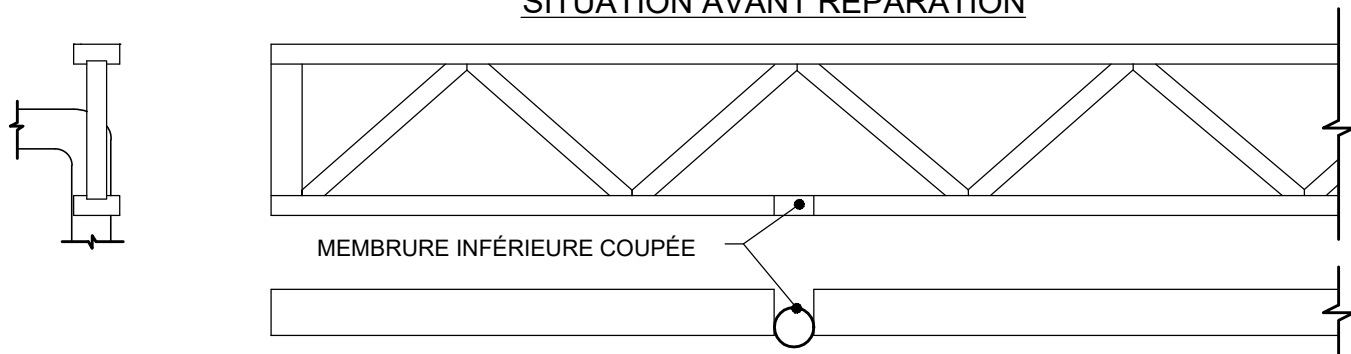

SITUATION APRÈS RÉPARATION

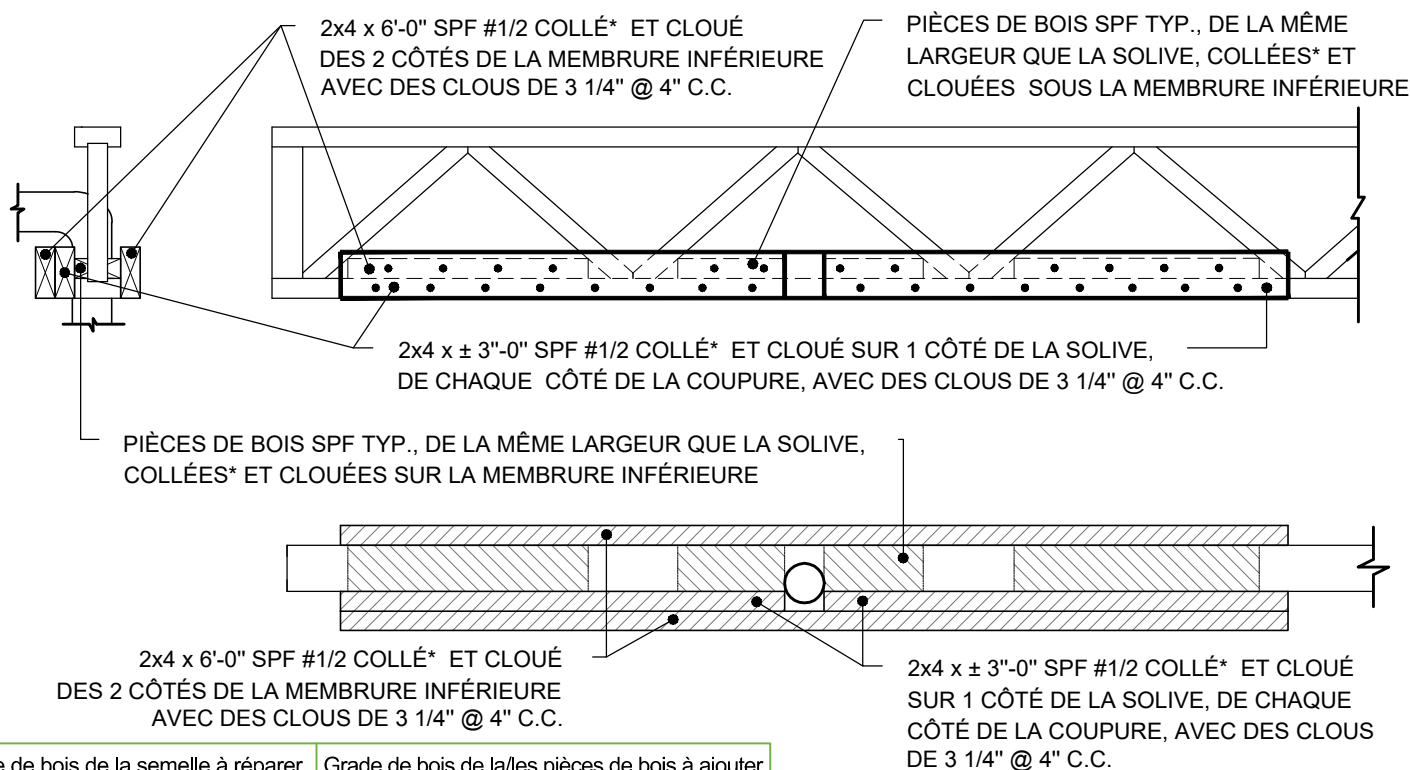

Grade de bois de la semelle à réparer	Grade de bois de la/les pièces de bois à ajouter
Triforce G-14 (SPF #1 / #2)	SPF #1 / #2
Triforce G-15 (MSR SPF 1650fb-1.5E)	SPF #1 / #2
Triforce G-18 (MSR SPF 2100fb-1.8E)	MSR SPF 1650fb-1.5E
Triforce G-20 (MSR SPF 2400fb-2.0E)	MSR SPF 1650fb-1.5E

*COLLE PL PREMIUM

RTF-013-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous réferez au manufacturier Lepage pour connaître les recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

