



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE DIAGONALE COUPÉE AVEC TUYAU

SITUATION AVANT RÉPARATION


SI COUPURE DANS LA PREMIÈRE
DIAGONALE, CE DÉTAIL N'EST PAS VALIDE

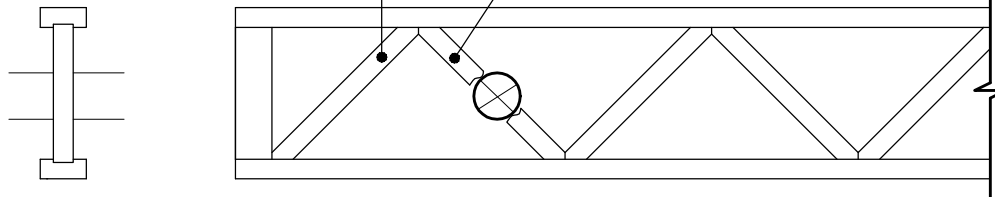


SITUATION APRÈS RÉPARATION

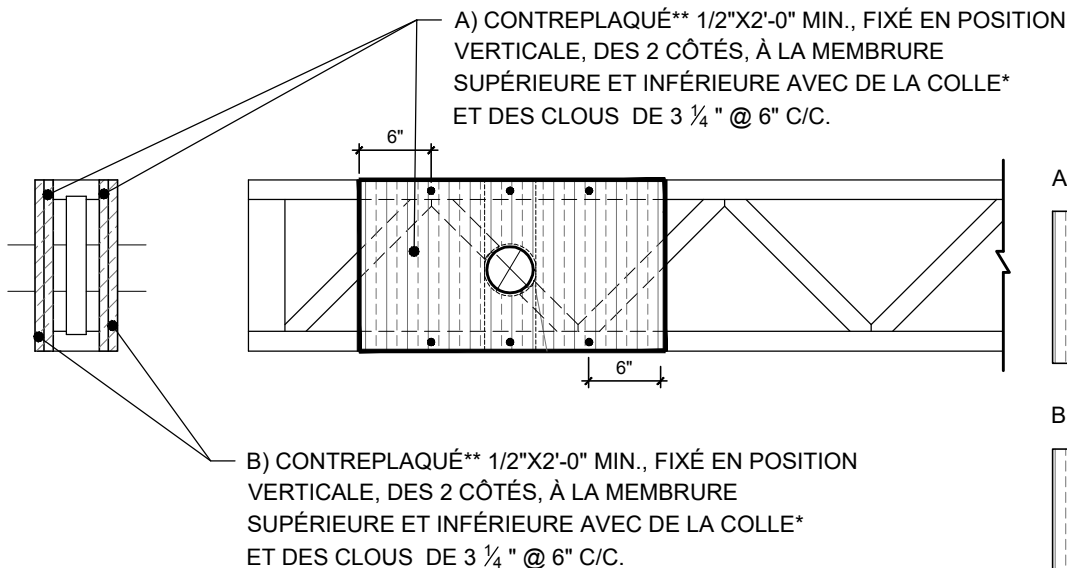

A) COUPE DU CONTREPLAQUÉ

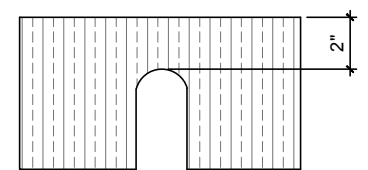

B) COUPE DU CONTREPLAQUÉ

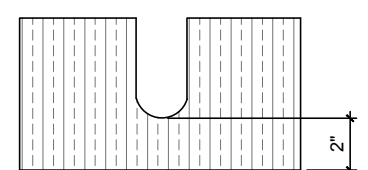

*COLLE PL PREMIUM

** Contreplaqué (CSP) 15/32" ou meilleur

RTF-003-20

NOTES IMPORTANTES

Si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation entièrement telle que spécifiée sur ce détail, communiquez avec le manufacturier aux coordonnées ci-dessus.

Colle PL Premium : Vous réferez au manufacturier Lepage pour connaître les recommandations et restrictions applicables à son utilisation.

Avant d'ajouter des charges et/ou déplacer la solive, il faut respecter le temps de durcissement spécifié par le manufacturier de colle.

Vérifiez le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

